




LEGENDA TYPŮ POŠKOZENÍ :

- CHYBĚJÍCÍ OMÍTKY VE HMOTĚ
- POŠKOZENÍ POVRCHU OMÍTKY
- DUTINY A OMÍTKY ZVEDNUTÉ NAD PŮVODNÍ POVRCH
- VÝKVĚTY SOLÍ
- PRASKLINY (VLASOVÉ NEBO STATICKÉ)

LEGENDA REHABILITACE :

- RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍHO POVRCHU S DOPLNĚNÍM NA SRAZ (B / 1)
- OCHRANA POVRCHU NOVOU TENKOV. OMÍTKOU VYSTUŽENOU VLÁKNY (B / 2)
- NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ VYSTUŽENÁ NEREZ. PLETIVEM (A / 6)
- NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ (A / 6)
- TRHLINY STATICKÉ URČENÉ K SEŠÍVÁNÍ (viz statická část)
- TRANSFER OMÍTEK NA OBNOVENÉ ZDIVO Z PŮV. CIHEL A VRCHNÍ VRSTVA OMÍTKY SHODNÁ S PŘEKR. OSTATNÍCH PL. (A / 8)

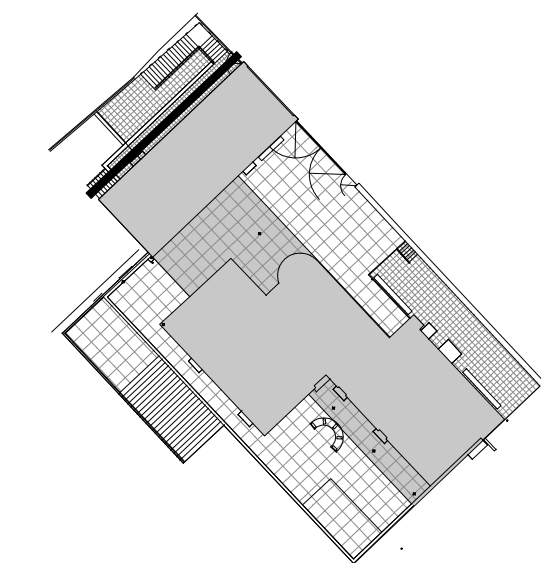

VED. PROJEKTANT : ING. VÍTEK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	AUTOR : ING. ARCH. MAREK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	PROJEKTANT : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	 Vídeňská 127, 619 00 Brno projekční a inženýrská kancelář
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO PARÉ :
REHABILITACE A RESTAUROVÁNÍ VILY TUGENDHAT V BRNĚ		DATUM : 1/2012 SPECIALIZACE : STAVEBNÍ ČÁST Č. ZAKÁZKY : B/13-12		
POHLED SEVEROZÁPADNÍ 2		MEŘITKO : 1:50 ČÍSLO VÝKRESU : D1 - II / 22		