









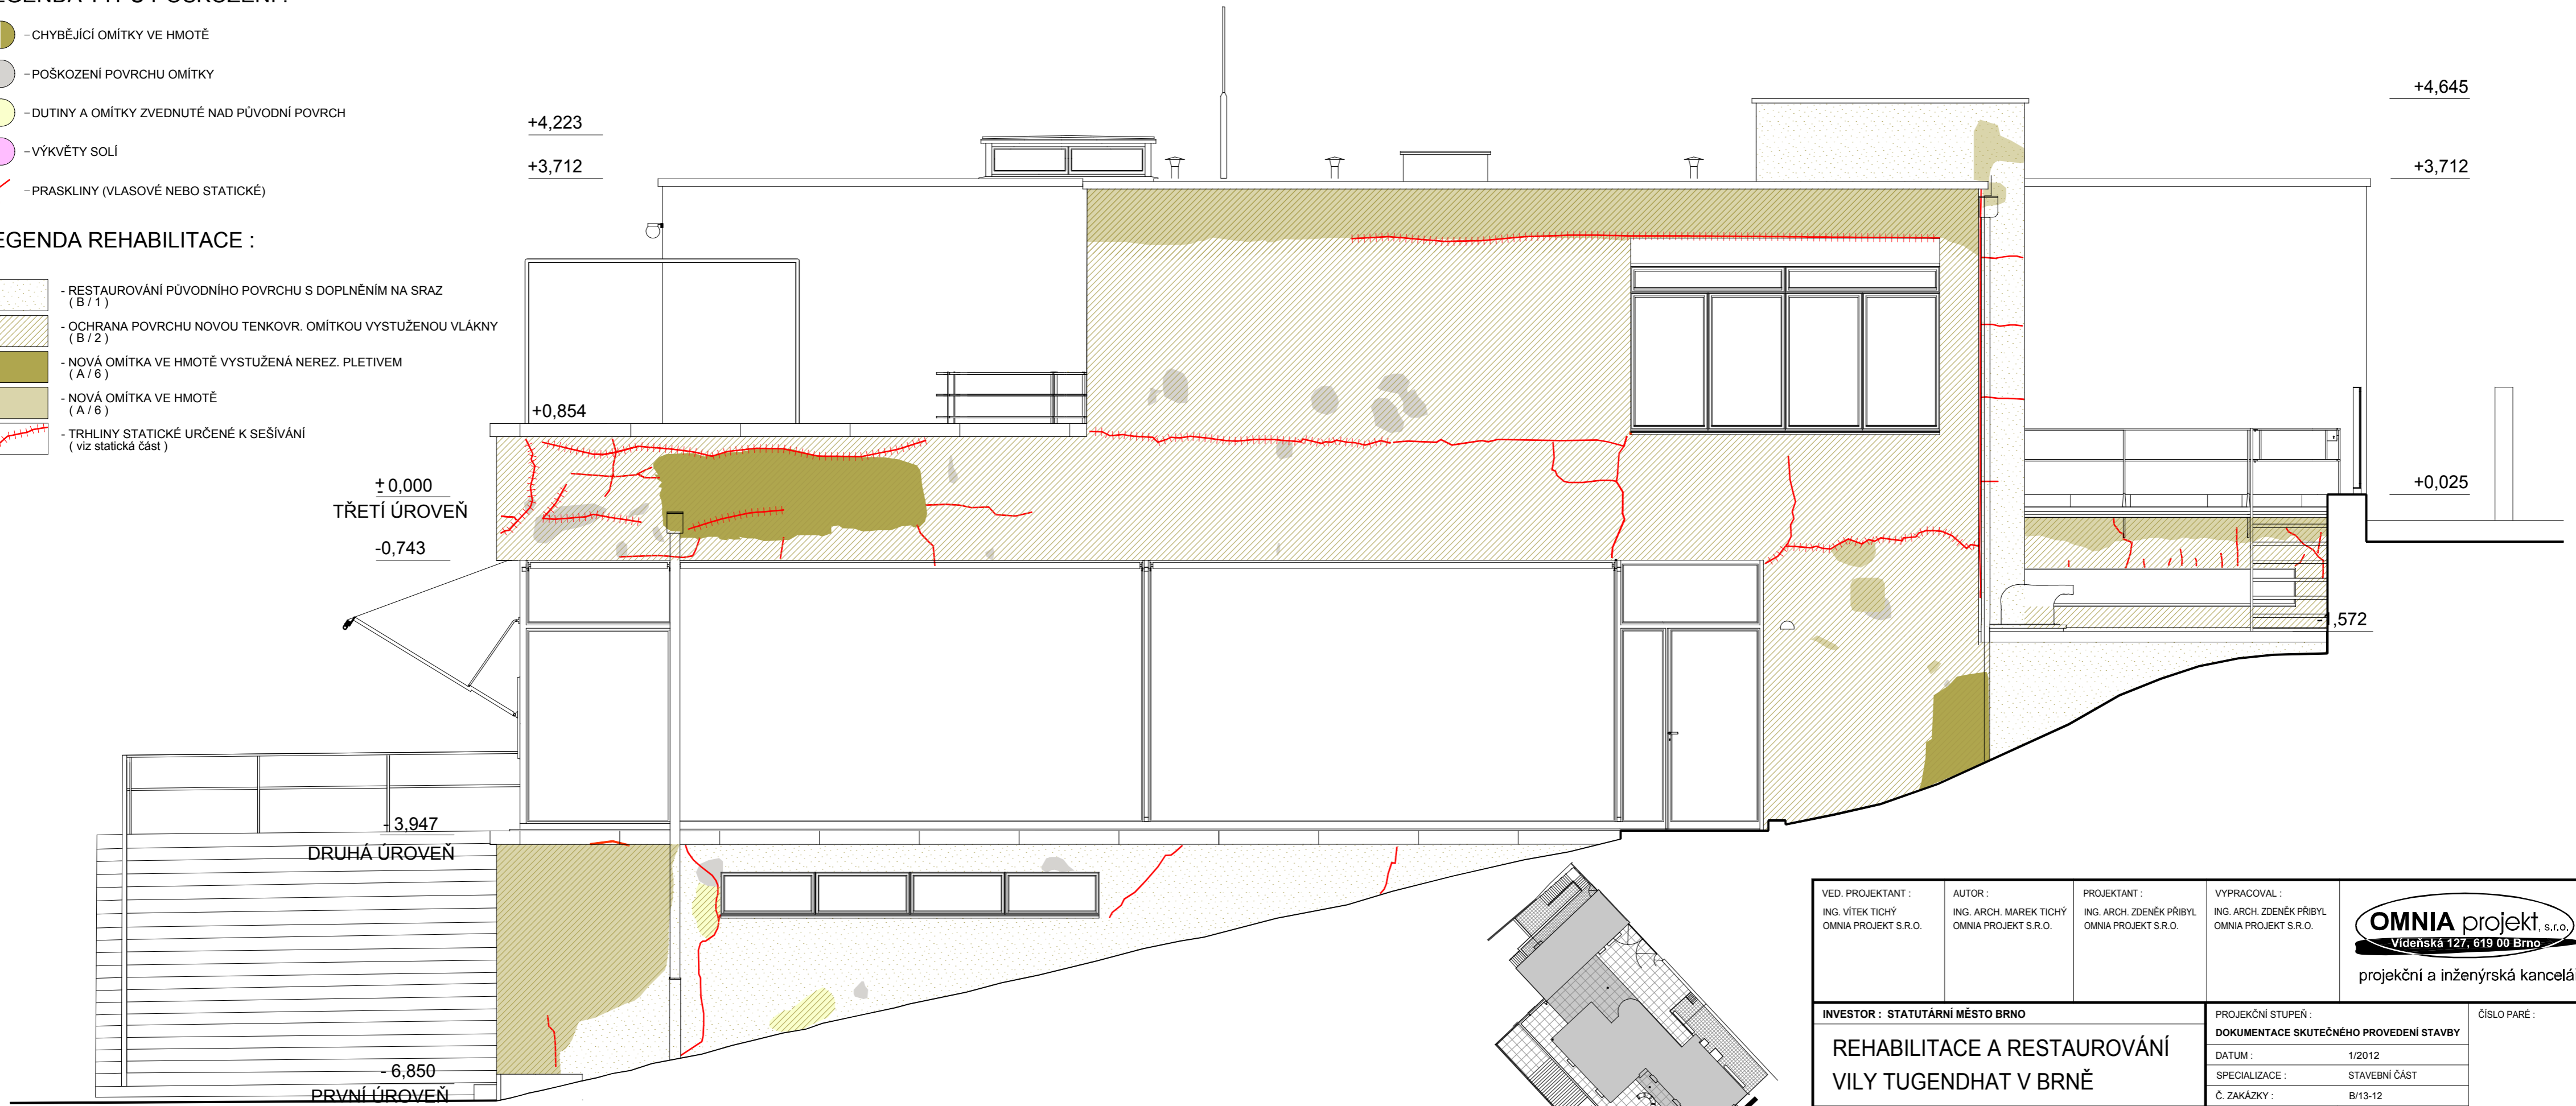



LEGENDA TYPŮ POŠKOZENÍ :

-  - CHYBĚJÍCÍ OMÍTKY VE HMOTĚ
-  - POŠKOZENÍ POVRCHU OMÍTKY
-  - DUTINY A OMÍTKY ZVEDNUTÉ NAD PŮVODNÍ POVRCH
-  - VÝKVĚTY SOLÍ
-  - PRASKLINY (VLASOVÉ NEBO STATICKÉ)

LEGENDA REHABILITACE :

-  - RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍHO POVRCHU S DOPLNĚNÍM NA SRAZ (B / 1)
-  - OCHRANA POVRCHU NOVOU TENKOVŘ. OMÍTKOU VYSTUŽENOU VLÁKNY (B / 2)
-  - NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ VYSTUŽENÁ NEREZ. PLETIVEM (A / 6)
-  - NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ (A / 6)
-  - TRHLINY STATICKÉ URČENÉ K SEŠIVÁNÍ (viz statická část)



VED. PROJEKTANT : ING. VÍTEK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	AUTOR : ING. ARCH. MAREK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	PROJEKTANT : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	 Vídeňská 127, 619 00 Brno projekční a inženýrská kancelář
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				
REHABILITACE A RESTAUROVÁNÍ VILY TUGENDHAT V BRNĚ			PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ČÍSLO PARÉ :
POHLED JIHOVÝCHODNÍ 4			DATUM : 1/2012 SPECIALIZACE : STAVEBNÍ ČÁST Č. ZAKÁZKY : B/13-12	
			MĚŘITKO : 1:50 ČÍSLO VÝKRESU : D1 - II / 15	