















LEGENDA TYPŮ POŠKOZENÍ :

-  - CHYBĚJÍCÍ OMÍTKY VE HMOTĚ
-  - POŠKOZENÍ POVRCHU OMÍTKY
-  - DUTINY A OMÍTKY ZVEDNUTÉ NAD PŮVODNÍ POVRCH
-  - VÝKVĚTY SOLÍ
-  - PRASKLINY (VLASOVÉ NEBO STATICKÉ)

LEGENDA REHABILITACE :

-  - RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍHO POVRCHU S DOPLNĚNÍM NA SRAZ (B/1)
-  - OCHRANA POVRCHU NOVOU TENKOV. OMÍTKOU VYSTUŽENOU VLÁKNY (B/2)
-  - NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ VYSTUŽENÁ NEREZ. PLETIVEM (A/6)
-  - NOVÁ OMÍTKA VE HMOTĚ (A/6)
-  - TRHLINY STATICKÉ URČENÉ K SEŠÍVÁNÍ (viz statická část)
-  - TRANSFER OMÍTEK NA OBNOVENÉ ZDIVO Z PŮV. CIHEL A VRCHNÍ VRSTVA OMÍTKY SHODNÁ S PŘEKR. OSTATNÍCH PL. (A/8)
-  - ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, DOPLNĚNÍ A OCHRANA PŘEKRYTÍM OMÍTKOU S VYSTUŽÍ (A/7)

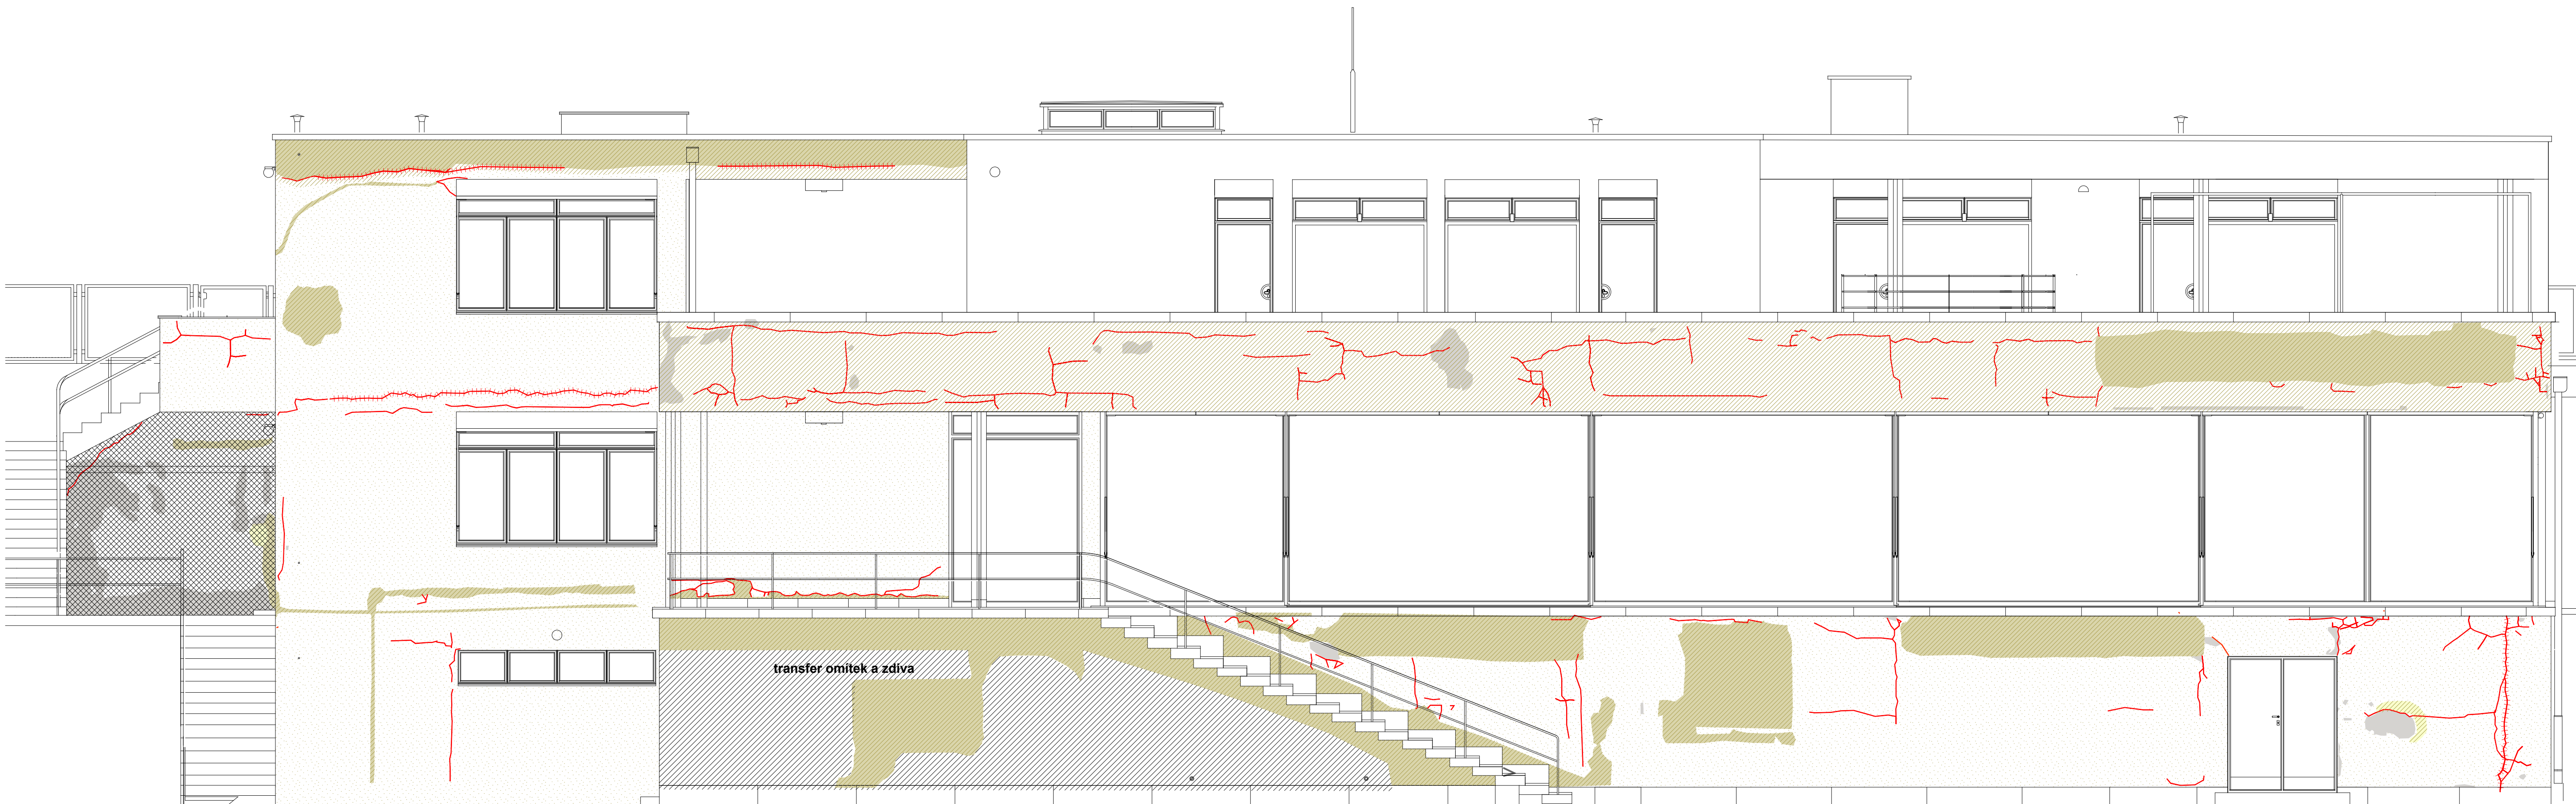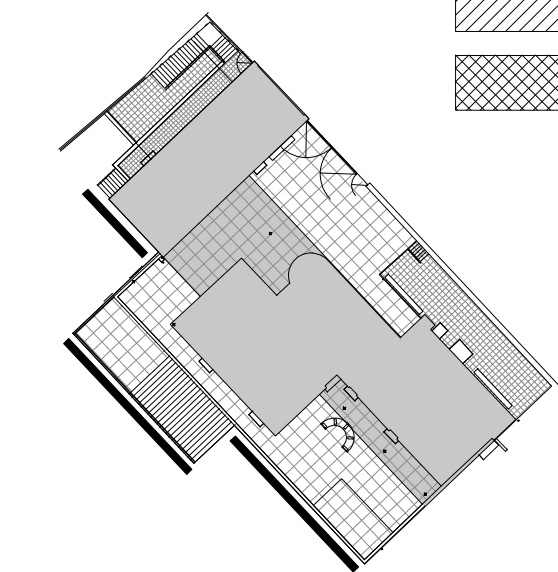

transfer omítek a zdiva

VED. PROJEKTANT : ING. VÍTEK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	AUTOR : ING. ARCH. MAREK TICHÝ OMNIA PROJEKT S.R.O.	PROJEKTANT : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	VYPRACOVAL : ING. ARCH. ZDENĚK PŘIBYL OMNIA PROJEKT S.R.O.	 projektční a inženýrská kancelář
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				
REHABILITACE A RESTAUROVÁNÍ VILY TUGENDHAT V BRNĚ		PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODNÍ STAVBY	ČÍSLO PARÉ :	
		DATUM : 1/2012		
		SPECIALIZACE : STAVEBNÍ ČÁST		
		Č. ZAKÁZKY : B/13-12		
POHLED JIHOZÁPADNÍ 2		MĚŘÍTKO : 1:50	ČÍSLO VÝKRESU : D1 - II / 17	